

## BOLETIN TECNICO

TB NO. 1047

Rev. 0

**Asunto: Válvulas de Inyección de Gas P-YAE-5098-T-4 y P-YAE-5098-Y-2**

**Problema: Resorte de las Válvulas de Inyección de Gas P-BM-10869-A y P-BM-10869-B**

El resorte de la válvula de inyección P-BM-10869-A ha sido sustituido por el P-BM-10869-B. el cual tiene una longitud libre mas larga que el P-BM-10869-A. El resorte nuevo aumenta la presión de pre-carga permitiendo que la válvula de inyección de gas abra y cierre con más precisión mientras esta operando. La acción más rápida evita que un exceso de gas combustible entre a la cámara de combustión más allá del punto de cierre diseñado.

El resorte P-BM-10869-B puede ser físicamente identificado por una longitud libre de 2-7/8" y por una raya roja pintada, mientras que el resorte P-BM-10869-A tiene una longitud libre de 2-9/16" y tiene una raya blanca pintada.

La versión de EnDyn del kit de reparación de las válvulas de inyección de gas (P-SPEC-7456-C) contiene los dos tipos de resortes para la comodidad del cliente.

**NO MEZCLAR los resortes P-BM-10869-B y P-BM-10869-A en motores de varios cilindros. El resorte P-BM-10869-B no se debe usar en el ensamblaje de la bomba de embolo en la caja de control del motor. La bomba de embolo debe utilizar el resorte original P-BM-10869-A.**

Si necesita copias adicionales, si tiene algunas preguntas, o desea obtener mas información, favor contactar con el Departamento de Servicio Técnico de **EnDyn**, con su Distribuidor local de **PowerParts**® o con el Representante de Ventas de Campo de **EnDyn**.

04/2007